

【別添様式2：不適合事象完了報告書】

不適合事象の種類	洗煙排水処理水の漏洩（区分3）
不適合事象発生場所	焼却施設棟東面地下部（約0.4m）
不適合事象発生日時	平成21年4月22日15時30分
1) 不適合事象の発生概要	洗煙排水処理水を公共下水道に放流するための圧送管の管理用立ち上がり部に亀裂が生じ、そこから洗煙排水処理水が漏洩し、雨水排水系統（側溝及び枳、沈砂槽）に流れた。
2) 不適合事象の原因	亀裂発生の原因は、施工時又は埋戻し時に打撃があつて、その後圧送ポンプにより繰り返し加圧されたことによるものと思われる。
3) 被害状況	①設備・装置の被害状況 無
	②人的被害状況 無
	③二次被害状況 無
	④周辺環境への影響： 無
4) 不適合事象対応	亀裂発生部を交換補修し、漏洩を止めた。（補修完了4月23日11:30）枳及び沈砂槽の水はすべて、汚水排水系統へポンプ排水し、それらの洗浄水も同様に汚水排水系に排水した。（4月23日13:00～4月24日15:00）
5) 施設稼働停止の状況及び復旧日時	施設稼働停止期間： 0 日 / 低負荷時間： 0 時間 復旧日時： 21 年 4月 23日 11 時 30分
6) 不適合事象対応	①不適合事象対策本部の設置： 無
	②周辺環境調査の実施： 無
	③不適合事象調査委員会の開催 無
	④復旧作業・不適合事象防止対策・改善策等 別の漏洩箇所がないかどうか、ポンプによる圧送配管系統すべての点検口の点検を実施して、漏洩がないことを確認した。（4月27日16:00）
7) その他	